

鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车		技术支持	18723354997	牌照号码	渝A 6NE51
	车辆类型	轿车		使用性质	非营运	国别属性	国产
	出厂年月	2014年12月		参考款型	悦动 2011款 1.6L 自动豪华型		
	核载人数	5 人		车身尺寸	长:4.54; 宽:1.77; 高:1.49; 轴距:2.65 (米)		
	表征里程	48261 km		车架号	LBEHDAFB1EY268891		
	排量/功率	1591 ml/ 90.4 kw		燃油标号	汽油 / 92 #		
车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式
	前置前驱	4档自动	直列四缸	自然吸气	2 气囊	195/65 R15	四轮盘式
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置				
	有	无	EBD制动力分配系统				
	重要配置			自动空调/多功能方向盘			
车辆技术状况描述	鉴定科目	检测、勘察结果描述					
	车身检查	详见附页明细					
	发动机舱检查	工况正常无明显异常现象					
	驾驶舱检查	无明显异常磨损、功能键使用无异常					
	启动检查	启动顺畅; 无明显异常状况					
	路试检查	行驶正常; 无明显异常状况					
	底盘检查	变速箱油底壳拆修痕迹					
综合描述	1. 符合国家机动车相关技术要求及法律法规, 不属于国标定义下的事故车、水泡车、火烧车;						

检测机构: 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期: 2025 年 12 月 19 日

重大车况检查判定表

一、事故判定

判定标准说明：

参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。

释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

检测结论：非事故车

二、泡水车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021 《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2 判别泡水车；

释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



泡水参考线

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李箱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李箱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论：非水泡车

三、火烧车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。

释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准： 单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3m ² （含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

四、里程推定

推定依据：


1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		
			表征里程数
			48261 km
			推定里程数
			未判定

悦动 2011款 1.6L 自动豪华型

LBEHDAFB1EY268891


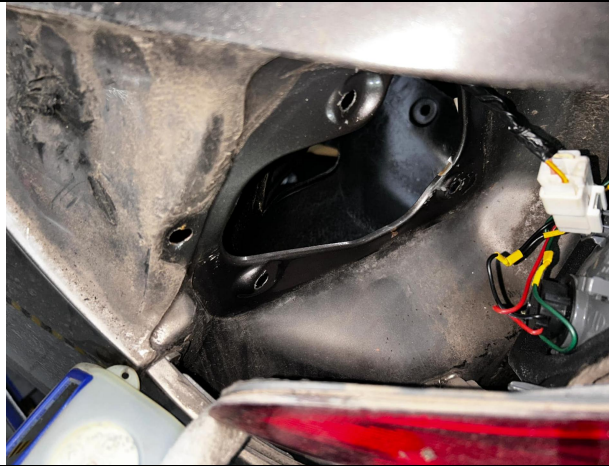
车身外观鉴定示意图

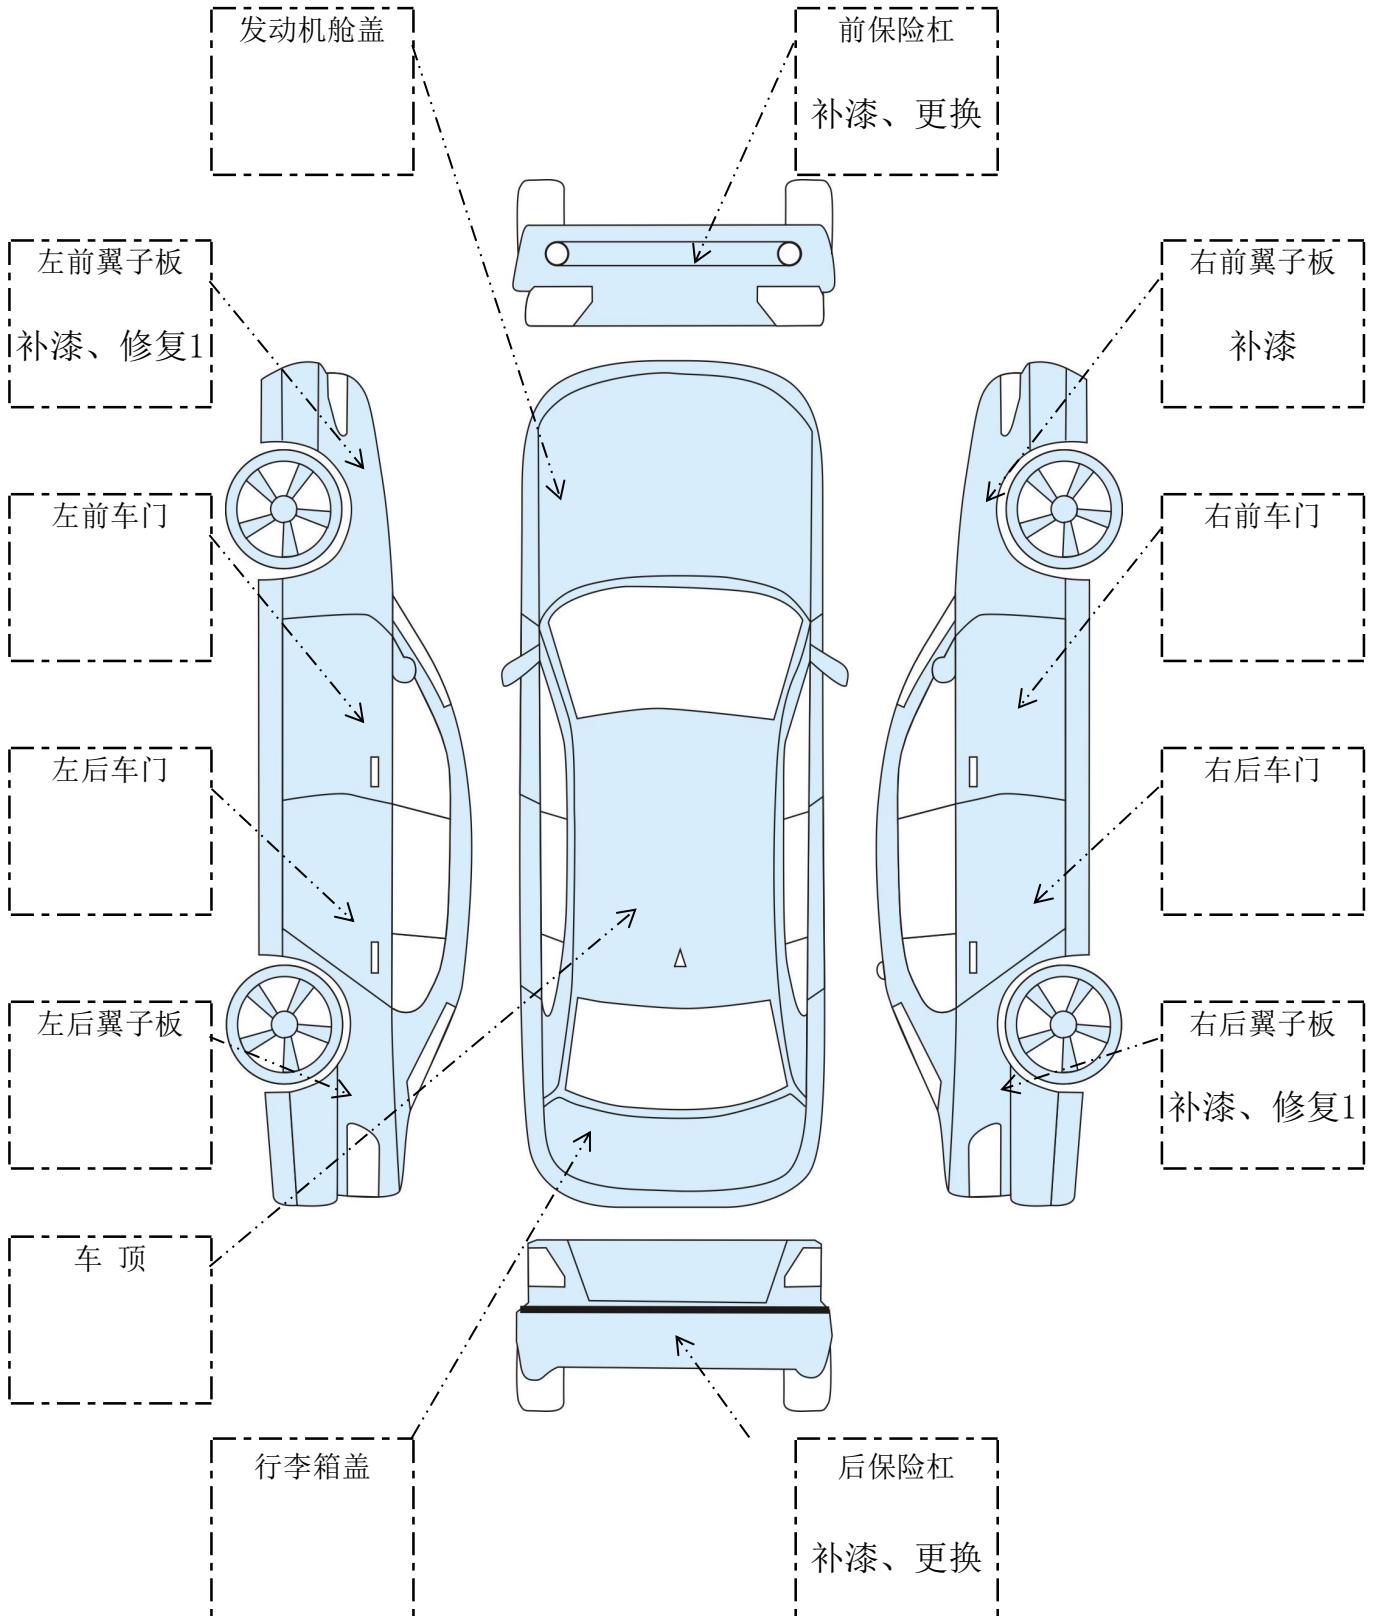



备注:

瑕疵或缺陷图示及描述

一、车身外观

	
包围	后尾灯
右侧底边梁大面积钣金修复	左后尾灯框变形修复，左后尾灯更换；
检测说明：左侧底边梁补漆；	

六、底盘

	
变速箱体	副车架
变速箱油底壳拆修痕迹	左前副车架托底变形
检测说明：	

本报告附交易保障



现代

享 120天买方保障
90天卖方保障

现代 悦动 1.6L 自动(4档) GL 舒适型
2011款

车架号 LBEHD*****91



交易保障



官方验证

400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

报告发布日期：2025-12-19 (报告记载信息有效期为30天)

车信盟提示¹ 维修痕迹¹ 骨架异常提示¹ 加强件异常

车信盟提示 (信息仅作参考, 以实际车况为准。) 正常 异常 未获取



结构性损伤记录
(适当关注)



安全气囊记录



发动机记录



火烧记录



涉水记录



盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录
(未发现)



召回记录


提示车辆未发现召回记录。

车辆维修痕迹图

(信息仅作参考,以实际车况为准。)

✕ 维修部位 // 2处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 中间右侧
- 后方右侧
- 正后方
- 后方左侧
- 中间左侧
- 前方左侧
- 顶部
- 底部
- 内部



电机/驱动系统



其他控制



电池/储能系统



充电桩




其他出厂设备

骨架异常提示 (共 1 条) // 1处异常

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



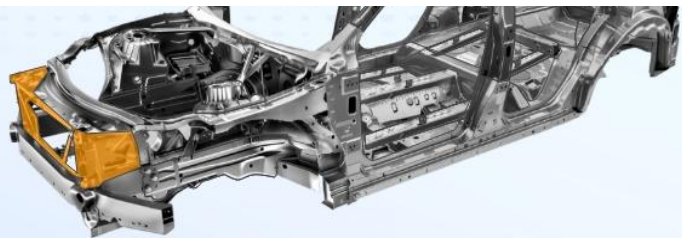

部件

异常方位

水箱框架

加强件异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

车辆信息摘要

所有人

个人

距首次登记时间

7年及以上

车主任数

3任

使用性质

非营业个人

新能源标志

否

车辆基本信息

中文品牌

现代

详细型号

现代 悦动 1.6L 自动(4档) GL 舒适型 2011款

车架号

LBEHD*****91

车身颜色

黄色

车辆类型

轿车

出厂日期

2014-12-10

燃料类型

汽油

排放标准

GB18352.5-2013(国五阶段)

整车重量(kg)

1215

排量(ml)

1591

国产/进口

国产

车辆配置信息

发动机号

EB*****

功率(kw)	90.4
--------	------

车外廓长(mm)	4543
----------	------

车外廓宽(mm)	1777
----------	------

车外廓高(mm)	1490
----------	------

变速箱	自动变速器(AT)
-----	-----------

保险事故基本信息

交强险保单是否有效	×
-----------	---

商业险保单是否有效	×
-----------	---

交强险是否连续投保	×
-----------	---

商业险是否连续投保	×
-----------	---

本车已结案事故次数	3
-----------	---

涉三者车(本车)已结案事故次数	0
-----------------	---

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)	0
--------------------	---

单次事故最大损失金额	≈2000元
------------	--------

车辆需检测情况	无特别建议
---------	-------

本车事故 已结案 (共3条)

● 2017年4季度

≈1000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈1000元
案件状态	已结案
明细记录	0条

● 2022年1季度

≈1000元

事故类型	交通事故类
车损金额	≈1000元
案件状态	已结案
明细记录	8条

维修项目	维修方式	件数
前保险杠下隔栅	更换	1
散热器框架	更换	1
雾灯框(右)	更换	1
前保险杠皮(上)	更换	1
前雾灯(右)	更换	1
前保险杠(全喷)	修理	1
前保险杠拆装(含附件)	修理	1
水箱框架拆装	修理	1

● 2016年2季度

≈2000元

事故类型	其他意外事故类
车损金额	≈2000元
案件状态	已结案
明细记录	3条

维修项目	维修方式	件数
前大灯（右）	更换	1
前杠、右前大灯	修理	1
前杠、右前叶子板	修理	1

涉三者车(本车)事故 已结案 (共0条)

本车未结案事故(含涉三者车事故) (共0条)

车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

无特别建议

免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证，不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录，或对报告内容存疑，建议您进行车辆实车检测，以便做出更精准的交易决策。

名词解析

中文品牌：为机动车辆制造厂商的登记信息记录。



现代

VIN: LBEHDAFB1EY268891

出报告时间: 2025-12-19 09:54

历史车况综合评级

评级说明

综合评级
S4.9A

S 级
事故火烧水泡
S M R

4.9 分
整车车况评分
满分5

A 级
重要部件评级
A B C

火烧排查	5.0分 ✓	泡水排查	5.0分 ✓	事故排查	5.0分 ✓
发动机 / 变速箱	5.0分 ✓	其他重要部件	5.0分 ✓	车身外观	3.5分 ⚠
车主爱惜度	1.7分 ⚠	里程记录	正常 ✓		

年平均行驶里程: -- 公里 年平均保养次数: -- 次 最后保养时间: 2016-06 最后记录时间: 2022-01

解析快读版

维保数据

碰撞数据

其他维修

- 维修历史 -- 项目: 保修索赔; 蓄电池总成; 材料:

保养记录

2016-06 3970 km
项目描述: 保修索赔; 首保3(HD, EF, XD, MC, FD, RC, MD, GC, AD);
更换材料:

历史里程

⚠ 4596 km 已行驶里程 ⚠ 0条 异常里程记录 ⚠ 无法预估 预估里程数

时间	里程 (公里)	类型
2016-06	3970 km	首次进店

2016-07

4596 km

正常数据

车主爱惜度



1.7

平均行驶里程: -- 公里

年平均保养次数: -- 次

最后保养时间: 2016-06

最后记录时间: 2022-01